

# 取扱説明書




## 【初めに必ずお読み下さい】




この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

※取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。

※開封後すぐ、取り付け作業前に、必ず内容部品の破損、部品表にて梱包物の数量等を確認して下さい。

### 安全に関する表示

 <b>警告</b>	指示に従わない場合、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの。
 <b>注意</b>	指示に従わない場合、傷害に至る可能性物的損害の発生が想定されるもの。
 <b>高温注意</b>	表記の注意を告げる物です。

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本製品は、適応車両、目的用途以外の使い方で使用しないで下さい。サーキット走行やジムカーナなどでの使用は想定しておりません。</li> <li>● 本製品の取り付けは、整備資格のある方、または車両整備の基礎知識と経験のある方が行って下さい。取り扱い不注意、取り付け不良、誤使用などによる破損や事故に対して弊社は責任を負いませんのでご了承下さい。</li> <li>● 本説明書は、車両のサービスマニュアルに載っている内容は割愛し、車両整備の基礎知識と経験のある方を対象に編集、解説しております。取り付けに不明点がある場合、不確実な作業は事故、破損の原因になるのでお止め下さい。</li> <li>● エンジン始動時には騒音や発火、排気ガスでの中毒や汚染など、ご自身や周囲への安全の確保と、周辺へのマナーと配慮を心掛けて下さい。</li> <li>● 車両への乗車前には、日常的に整備、点検を実施し、車両の各部や取り付け部品とその周辺に異常や破損、劣化が無い事を確認して使用して下さい。</li> </ul>
 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 車両整備に関する詳細は、車両のサービスマニュアルを参照して下さい。</li> <li>● 他社製品との同時使用による、組み合わせや取り付け相性、機能、性能などは未確認です。</li> <li>● 車体への改造や、転倒歴のある車両には取り付けできない場合があります。</li> <li>● 製品の開梱時や製品の取り扱い時には、部品の端部や突起、バリなどがある場合があります。作業の際は保護手袋を使用するなど十分に注意して下さい。</li> <li>● 耐熱黒塗装は素材が鉄製の場合、将来にわたって保護効果を保証するものではありません。経年劣化、塩分・薬剤の付着、急激な熱入れ等、場合によっては錆、腐食が発生することがあります。錆、腐食等を発見した場合はタッチアップを推奨します。</li> </ul>
 <b>高温注意</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● マフラーは、非常に高温になります。作業を行う際は、必ずエンジン、マフラーなど各部が冷えた状態を確認してから作業して下さい。接触によるやけどや、衣服、可燃物などに注意して下さい。</li> </ul>

### 新規マフラー取り付け後の始動時の注意・表面処理の種類別

- エンジン始動前にはパイプ部分が汚れていないか十分に確認してからエンジンを始動させて下さい。ムラやシミの原因になります。
- またサイレンサーエンブレムに保護フィルムが付いている場合は、フィルムを剥がしてから始動して下さい。剥がさないとフィルムが焦げ付きます。
- エンジン始動後は、吸音材の慣らしのため 15 分程度は慣らし運転を行って下さい。この時、白い排気ガスが出ることや、サイレンサー下部の水抜き穴から水蒸気等が出る場合がありますが、性能上問題ありません。

#### 黒塗装の場合

- 有機溶剤系での脱脂を行なわないでください。塗装を痛め、剥がれや溶解の原因となる恐れがあります。
- 汚れが付着した場合は中性洗剤で洗って下さい。
- エンジン始動後はいきなり高回転まで回さず、塗装の定着を目的にアイドリングで暖機運転を行って下さい。
- 急激に熱を加えますと塗装内の揮発成分が沸騰し、気泡状の膨れや、割れ、剥がれの原因となります。
- 始動直後はマフラー表面より白煙が上がりますが、これは塗料がマフラーに定着する際に発生するもので、塗料が完全に定着するまで（白煙が上がらなくなるまで）5分～10分程度（季節、気温による）、熱を加えその後、一度自然冷却して下さい。
- この後の走行も 50km 程度までは慣らし運転を行って下さい。

#### メッキの場合

- マフラーに錆のような黄褐色のシミが付いている事がありますが、これは錆ではなくメッキ処理をする際の薬品の残りです。製品出荷時に十分管理しておりますが、万が一このメッキ液が付いている場合は市販のパーツクリーナー等で洗浄してご使用下さい。

#### ステンレス、チタンの場合

- エンジン始動前にマフラー表面を十分に脱脂して下さい。（ガソリン・灯油は不可）汚れが焼き付き、取れなくなります。
- 走行後のマフラーに付いた油分や汚れは市販のパーツクリーナー等を使用して取り除いて下さい。研磨による除去は表面にムラを発生させる原因となりますのでご注意ください。
- 素材の地肌をそのまま使用した製品です。素材の特性上、排気ガスにより高温になる部分には焼け色が発生します。

## アルミの場合

- モンスターサイレンサーなど一部のアルミ製品は、アルミ本来の風合いを楽しんで頂く為に表面に研磨加工以外のメッキ、コーティング処理をしておりません。適切にメンテナンスをすることでアルミ本来の風合いを保つことができます。
- 土や鳥の糞、虫などの汚れが付着した場合、中性洗剤で洗浄した後に、流水でよく洗い流し柔らかいウエスで拭き取って乾燥させて下さい。
- 油分が付着した場合、パーツクリーナー等をウエスに染み込ませ、優しく拭き取って下さい。
- サイレンサー内部に水分を貯めたままにしていると腐食の原因となる場合があります。できるだけ短距離走行は避け、サイレンサー内部を乾かすようにして下さい。
- 表面に軽い腐食がみられる場合、3M社製、スコッチブライト（800番相当）の研磨パッド等を使用し、研磨目に沿って磨いてください。軽い傷を消す事も出来ます。
- アルミ素材のため酸化・接触・電食等による腐食や、見た目の変化等の経年劣化は保障対象外となります。

## サイレンサーのお手入れ

- 汚れは中性洗剤で洗って下さい。油分が付着しているなど、汚れたまま走行しますと変色する事があります。
- シンナーや有機溶剤はエンブレムの塗装を侵しますので使用しないで下さい。
- 吸音材、消音機構部材は使用環境や走行状況により耐久性が異なります。ご使用の際は出来る限り短時間のエンジン始動を避け、始動の熱でマフラー内部に溜まった水分を蒸発させるよう心掛けて下さい。

## マフラーのセッティングについて

- モリワキストリート用マフラーは、すべてスタンダードの状態にて性能が発揮されるように設計されています。したがってマフラー装着にともなうインジェクションなどのセッティングの必要はありません。
- マフラー交換に伴う性能悪化が見られる場合は、まずエアクリナーやプラグ等を整備してもう一度確認して下さい。

## JMCAについて

全国二輪車用品連合会（JMCA）は、違法改造部品問題が直接の設立動機となり、警察庁をはじめ、国土交通省の指導のもと不法製品一掃とその製品に歯止めをかける活動をしています。

「JMCA認定プレート」にて認可されたマフラーは、（財）日本車輛検査協会の公認検査を受け法規制値をクリアしたうえ、安全をみこした自主規制をも合格した製品です。

## メンテナンスについて

マフラーボルトの緩み、排気漏れ、転倒による取り付け不良などを定期的に点検して下さい。

走行による汚れは、市販の中性洗剤等をご使用下さい。

車検の際は、付属の「排出ガス試験結果証明書」または「純正触媒使用確認書」が必要となりますので持参してください。

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には、活用するようにして下さい。

本説明書は、製品の譲渡時には部品と同様に、お渡し引継ぎください。

製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。

記載内容、価格、仕様等は、製品改良のため、予告なしに変更する場合があります。

## 株式会社モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5


Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

WEBSITE <https://www.moriwaki.co.jp>

お問い合わせ先：info@moriwaki.co.jp

# MORIWAKI SHORT MEGAPHONE BK/SUS/BP-χ Honda '23- CL500

[Part No.] 01810-H01W7-00/01810-H41W7-00/01810-H81W7-00

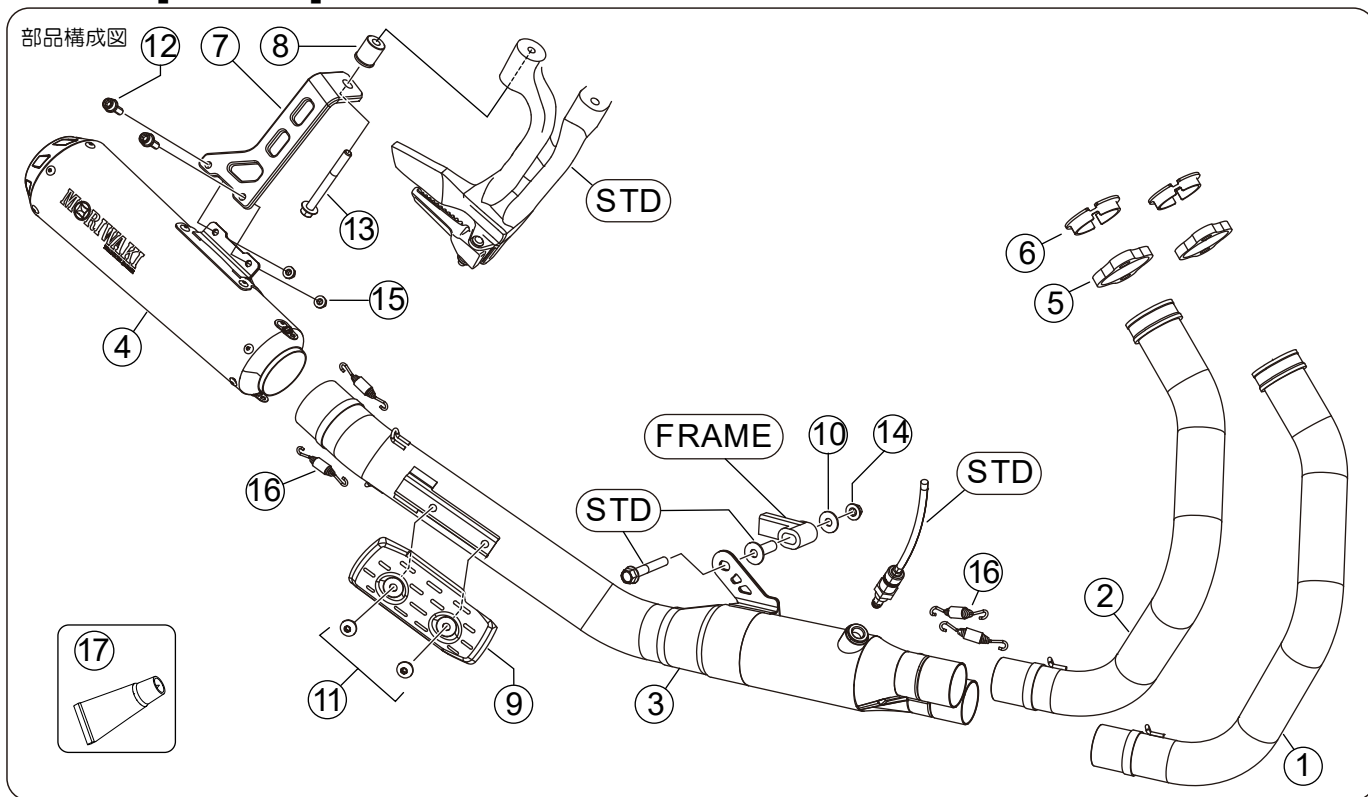

※図中「STD」とは車両メーカーの純正部品の事です。製品取り付けに再使用します。

### 【構成部品表】

No.	部品番号	商品名	数	No.	部品番号	商品名	数
1	18110-H01W7-00	フロントパイプ #1 BK	1	9	18941-HL1U3-B0	ヒートカバー BK	1
	18110-H41W7-00	フロントパイプ #1 SUS			18941-HL1U3-00	ヒートカバー SUS	
2	18120-H01W7-00	フロントパイプ #2 BK	1	10	990002-08000	ワッシャー8mm	1
	18120-H41W7-00	フロントパイプ #2 SUS		11	97E080-06010	トルクスボルト6x10 BK	2
3	18210-H01W7-00	テールパイプ BK	1		97E000-06010	トルクスボルト6x10 SIL	
	18210-H41W7-00	テールパイプ SUS		12	972080-06016	フランジキャップボルト6x16 BK	2
4	18910-H01W7-00	サイレンサー BK	1	13	973010-08080	フランジボルト8x80	2
	18910-H41W7-00	サイレンサー SUS		14	982010-08000	フランジナット8	1
	18910-H81W7-00	サイレンサー BP-χ		15	982010-06000	フランジナット6	2
5	18115-401R7-00	エキゾーストフランジ	2	16	18335-90607-20	マフラスプリング	4
6	18113-H01G1-00	ジョイントカラー38	2	17	860-806-0600	液体ガスケットME30	1
7	18950-H01W7-00	サイレンサー・サブステー	1	排ガス証明書			
8	0312-08202-4400	段付きカラー9x19x20x24	1	取扱説明書			

### 【製品仕様】

製品名	MORIWAKI SHORT MEGAPHONE	サイレンサー材質(仕様)	ステンレス (BK=耐熱黒塗装/SUS=ポリッシュ /BP-χ=黒艶特殊加工)
適合機種	Honda '23-CL500	オイル交換	本製品脱着不要
車両型式	ホンダ・8BL-PC68	フィルター交換	本製品脱着不要
排気音量	近接：93dB/加速：78dB 近接排気騒音規制値 94dB（絶対値）	JMCA	JMCA1023007155
商品重量	マフラー：4.9kg / (STD: 11.4 kg)	その他	

※規制値についてはJMCA ホームページをご確認ください。 URL：<https://jmca.gr.jp/>



# Honda '23- CL500

## 【取り付け工具】

ソケットレンチ	8,10,12 mm	スパナ・メガネレンチ	10,12mm
ヘキサゴンレンチ 5 mm	トルクスレンチ T-30	フレアナット (ソケット) レンチ又は、スパナ	17mm
スプリングブラー・トルクレンチ・軍手・ウエス・ねじロック剤・脱脂洗剤・モリワキメンテナンスマット			

## 取り付け手順


### 【純正部品の取り外し】

- ・エキゾーストパイプから O<sup>2</sup>センサー、[カバー,センサー]を取り外します。
- ※エンジン前方、O<sup>2</sup>センサークリップのステーを一旦エンジンから取り外します。
- ・車両の専用サービスマニュアルの手順に沿って、STD[マフラー-COMP]を取り外します。
- ・純正マフラー後方の取り付けブラケット「カラー、マフラーマウンティング (18423-K3S-JAO)」は取り外します。

### 【製品の取り付け準備】

- ・サイレンサーサブステーの取り付け

右側タンデムステップ後方の STD ボルトを取り外し、付属の⑧段付きカラー9x19x20x24 と⑬フランジボルト 8x80 を使い、⑦サイレンサー・サブステーを仮組みします。


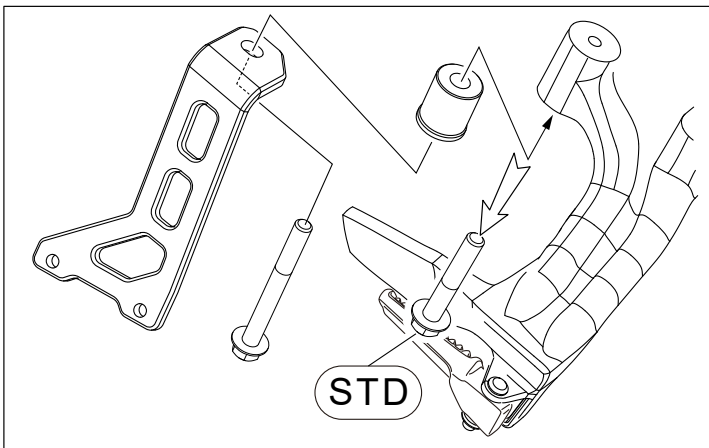


- ・液体ガスケットの塗布

テールパイプ、及びサイレンサーの差込口の内側に、⑰液体ガスケット ME30 を塗布します。


- ・フロントパイプ、エキゾーストフランジの組立

①フロントパイプに⑥エキゾーストフランジを通して⑥ジョイントカラー38を手で広げ、はめ込んでから再び手で閉じます。そして、エキゾーストフランジの大径穴にジョイントカラーのストレート部を差し込みます。

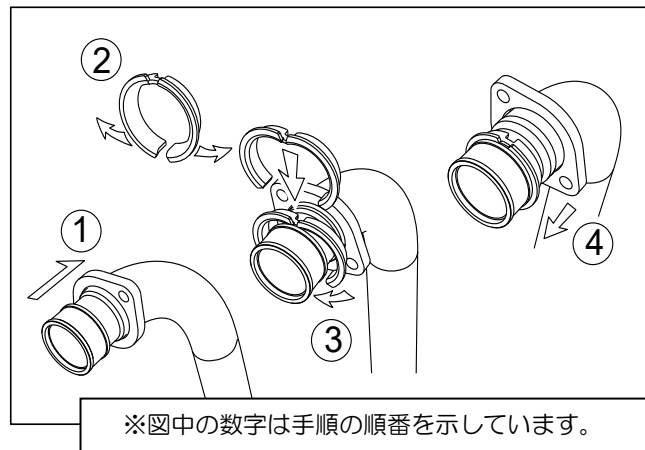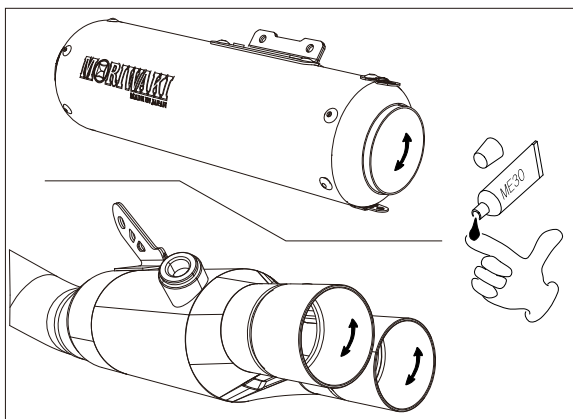

※図中の数字は手順の順番を示しています。

【製品の取り付け】

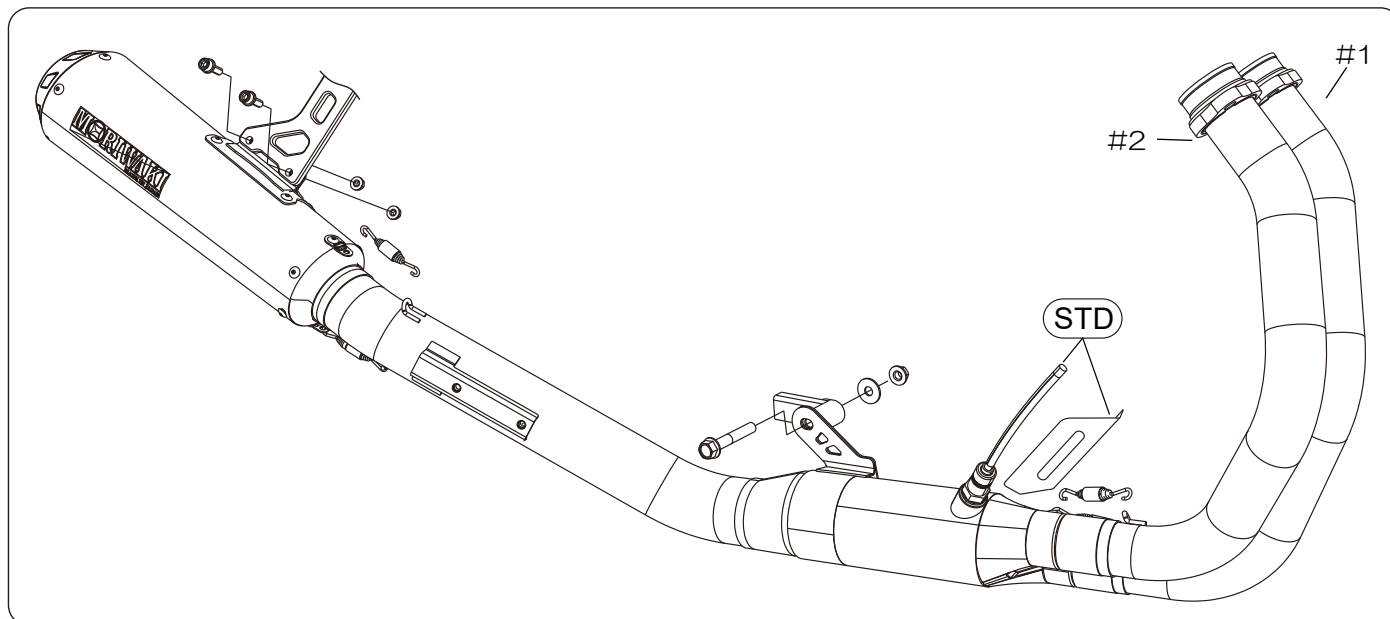

・フロントパイプ取り付け

エキゾーストフランジを仮組みしたフロントパイプを、STDのフランジナットを使用し、エンジンポートに仮組みします。

※フロントパイプ#1、#2の誤組みにご注意下さい。

※エンジンポートとフロントパイプの間は、純正部品のエキゾーストガスケットでシールしますが、損傷が見られる場合には交換を推奨します。 (Honda 純正品番 18291-MN4-920)

・テールパイプ取り付け

テールパイプをフロントパイプに差し込み、ステー部をSTDのフランジボルト 8x50 と付属の⑩ワッシャー8mm、⑭フランジナット8で仮組みします。

・サイレンサー取り付け

付属の⑫フランジキャップボルト 6x16、⑮フランジナット6の各2個でサイレンサーをサイレンサー・サブステーに仮組みします。

・マフラスプリング取り付け

上図を参考に⑯マフラスプリングを使用し、フロントパイプ、テールパイプ、サイレンサーを固定します。

・各部のクリアランスを確認し、以下の順序で本締めしていきます。

フロントパイプ部 STD フランジナット M8      締め付けトルク：18[N・m]

STD フランジボルト 8x50      締め付けトルク：22[N・m]

サイレンサーステー M6      締め付けトルク：10[N・m]

サイレンサー・サブステー部

フランジボルト 8x80      締め付けトルク：22[N・m]

O<sup>2</sup>センサー      締め付けトルク：25[N・m]

## Honda '23- CL500

- ヒートカバー⑨を取り付けます。（部品構成図参照）

トルクスボルト 6x10

締め付けトルク：9[N・m]

※緩み防止のために「ねじロック剤」の使用を推奨します。

- 純正部品[カバー,センサー]を再び取り付けます。

### 【取り付け確認】

- 各部位ボルト、ナット類の締め忘れは無いか再確認してください。
- エンジン始動前に取扱説明書内の始動時の注意事項に従い、マフラー表面の汚れを除去してください。
- エンジンを始動し各部の排気漏れが無い事を確認します。
- エンジン始動後 15 分程度は慣らし運転を行ってください(吸音材の慣らし)。この時、白い排気ガスが出ることや、サイレンサー下部の水抜き穴から水蒸気等が出る場合がありますが、性能上問題ありません。



株式会社モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

WEBSITE <https://www.moriwaki.co.jp>