

MORIWAKI SKIDPAD KIT


HONDA CB750 (RC42)

取扱説明書

⚠作業される前に必ずお読み下さい
 本説明書は大切に保管し、メンテナンス等の
 際にいつでも見られるようにしてください。

【パーツ一覧】

No.	部品番号	商品名	入数	単価(税込)
1	50370-11166-00	ハット70mm、スキッド、黒	2	¥4,950
2	0311-19320-5R00	ラバー、d19×D50×L5	2	¥330
3	50361-20419-00	ベース 15mm、ハット、スキッド	2	¥2,200
4	50361-20165-00	ベースプレート、ハット、スキッド	2	¥2,750
5	9170-08080-1610	ボルト、フランジ 8×80	4	¥330
6	96400-1005500	ボルト、フランジ 10×55	2	¥440

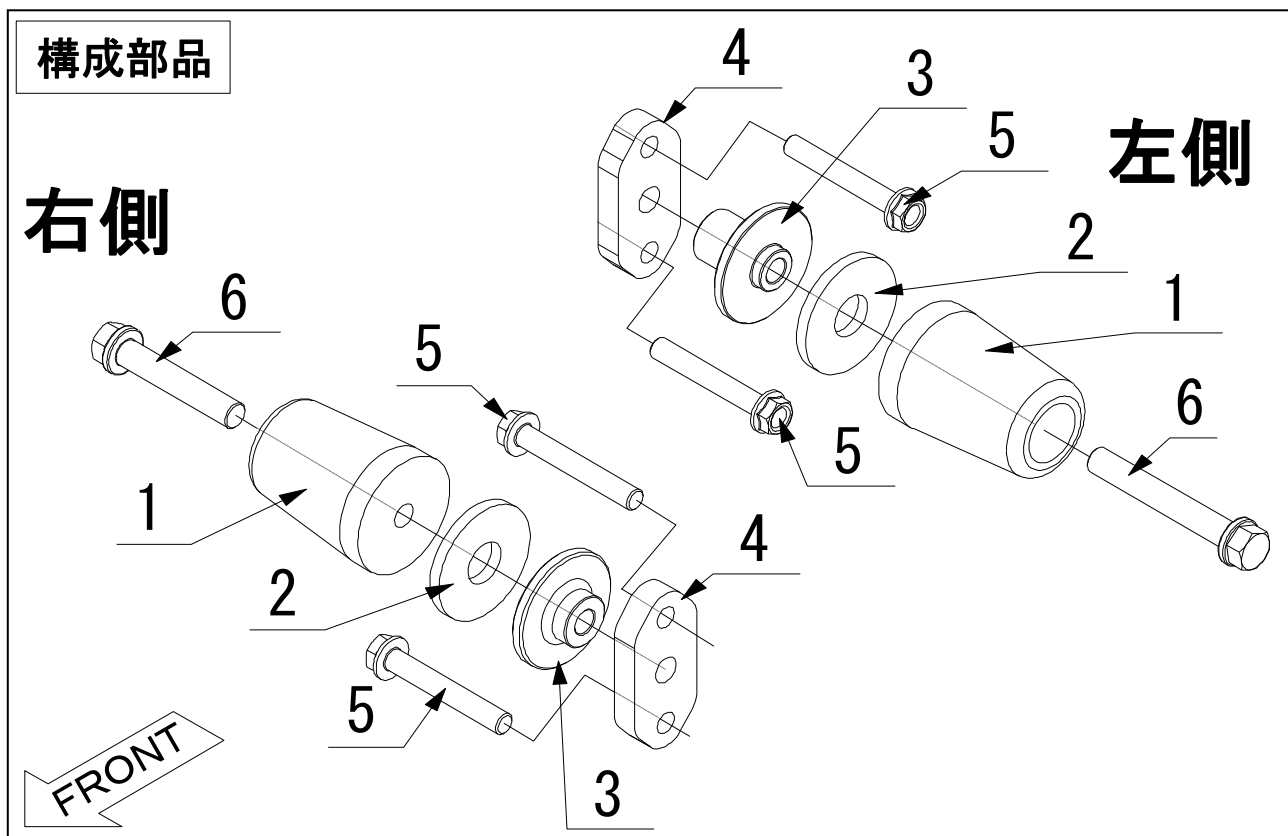

【製品名】

HONDA CB750 スキッドパッドキット

色…黒

(Parts. No. 05030-21165-00)

【仕様】

《適応車種》 車種名 1992年型～ CB750

【準備物】

〈工具〉 14 [mm] ソケットレンチ

12 [mm] ソケットレンチ

トルクレンチ

〈その他〉 軍手、ウエス

⚠ 注意事項

- ① 作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。
- ② 作業する時は、けが防止のため、必ず軍手を着用して下さい。
- ③ エンジンをかける場合には、必ず換気の良い場所で行って下さい。
- ④ 本製品は、適用車種以外の車種には絶対に使用しないで下さい。
- ⑤ 製品は出荷時に仮締めしてある部品がありますが、取付け時には、必ず本締めして下さい。
- ⑥ 走行中の振動により、ボルト類が緩むことがあります。乗車前には必ず点検を行い、必要に応じて増し締めを行って下さい。特に転倒時には緩みやすくなりますので、必ず点検をして下さい。
- ⑦ 転倒等により本製品が損傷した場合には、すみやかに新しい製品に取り替えるようにして下さい。
- ⑧ 転倒歴のある車両では、取り付けることができない場合があります。確実に取り付けることができない場合には本製品を使用しないで下さい。
- ⑨ 本製品は、車体転倒時のエンジン本体とその周辺部分の損傷軽減を目的とした部品ですが、転倒状況によっては、エンジン本体やその周辺部分に損傷が生じる場合があります。安全な運転と慎重な車体の取扱を心がけてください。

【取付方法】

● 右側スキッドパッド


ベースプレートをフレーム前方のエンジンステーボルト (M8) と共締めします。(図1)

締め付けトルク：M8ボルト 30Nm (3.0kgf-m)

ベースプレートにパッドをM10ボルトで固定します。

締め付けトルク：M10ボルト 44Nm (4.5kgf-m)

スキッドパッドの取付けは、必ず、片側ずつ行なって下さい。両側のエンジンステーボルトを一度にはずすと、エンジンが移動して、ボルトが入らなくなる恐れがあります。

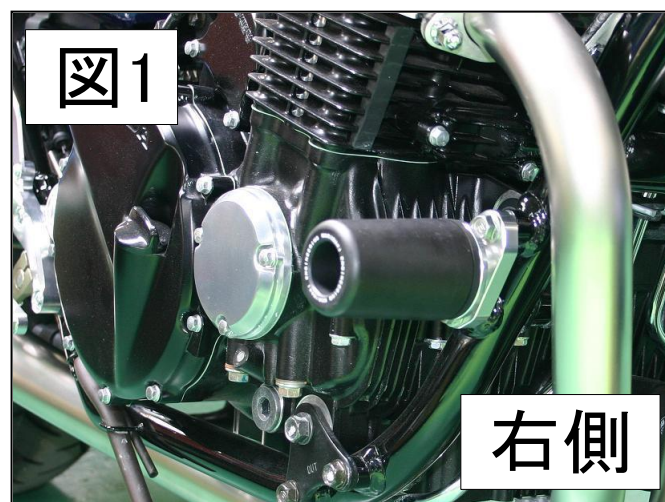

● 左側スキッドパッド


ベースプレートをフレーム前方のエンジンステーボルト (M8) と共締めします。(図2)

締め付けトルク：M8ボルト 30Nm (3.0kgf-m)

ベースプレートにパッドをM10ボルトで固定します。

締め付けトルク：M10ボルト 44Nm (4.5kgf-m)

スキッドパッドの取付けは、必ず、片側ずつ行なって下さい。両側のエンジンステーボルトを一度にはずすと、エンジンが移動して、ボルトが入らなくなる恐れがあります。

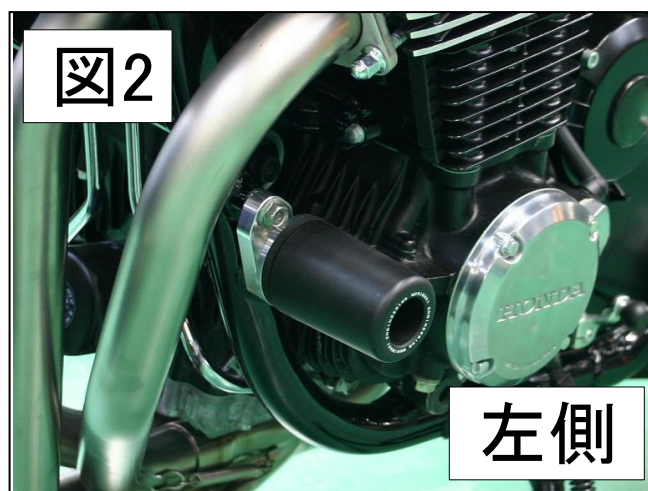

【確認】

走行前、走行後 の確認

- ① 干渉している箇所はないか。
- ② 各ボルト、ナット類の締め忘れがないか。

⚠注意 各部に、干渉や締め忘れが無いか充分にご注意下さい

【メンテナンスについて】

走行中の振動により、ボルト類が緩むことがあります。乗車前には必ず点検を行い、必要に応じて増し締めを行って下さい。特に転倒時には緩みやすくなりますので、必ず点検をして下さい。

製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

【返品について】

本製品につきましては、初期不良が存在する場合を除き、一切返品に応じることができませんのでご了承下さい。

株式会社モリワキエンジニアリング

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町6656-5

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152

HP <http://www.moriwaki.co.jp>