


MORIWAKI HANDLE HOLDER UPPER

05313-201L8-00 / 05313-201L8-B0 / 05313-201L8-G0

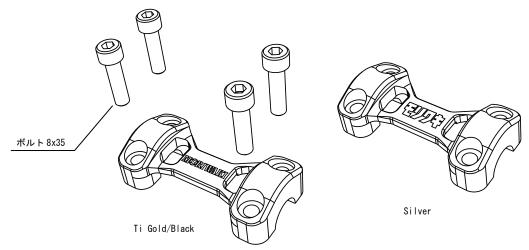

【構成部品】

部品番号	部品名	数量
53131-201Q7-00	HOLDER,HANDLE UPPER SILVER	
53131-201Q7-B0	HOLDER,HANDLE UPPER BLACK	1
53131-201Q7-G0	HOLDER,HANDLE UPPER TITAN GOLD	
970010-08035	BOLT, CAP 8x35	4

適合機種	
HONDA '14- NC750X/S	
HONDA 2000- '07 Hornet(250)	

【仕様工具】

ソケットレンチまたはスパナ12mm, 六角棒レンチ6mm, ヘキサゴンソケットレンチ6mm とトルクレンチ



- ① 本製品は取り付け方向がございますので、取説を熟読して頂いた後、作業を行って下さい。
- ② 転倒後には、緩みやすくなりますので必ず点検して下さい。
- ③ 転倒歴のある車両では、取り付けることができない場合があります。確実に取り付けることができない場合には本製品を使用しないで下さい。

【製品の取り付け】

① 純正ハンドルホルダーアッパーを取り外して下さい。




ハンドルホルダーアッパーを緩めるとハンドル位置がずれるので、ハンドルとロアホルダーにマーキングをする事をお勧めします。

- ② ハンドルをロアホルダーに取り付けたまま、本製品を取り付けます。
 - ・右の図を参考に、①から④の順で仮締めを行い規定トルクで締めます。

※規定トルク:22[N·m]/2.2[kgf·m]



※ボルトは、必ず車体前方2本から締め付けて下さい。

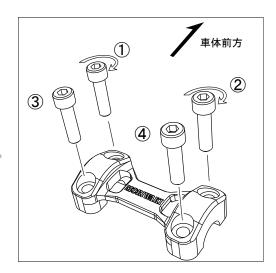

株式会社モリワキエンジニアリング / MORIWAKI ENGINEERING CO., LTD.

〒513-0825 三重県鈴鹿市住吉町 6656-5 Tel: 059-370-0090 Fax: 059-370-0152